

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"
364043 Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№1, 2	У входа на территорию объекта имеется КПП: дверной проём – 72 см, дверной порог – 22 см; ширина проходной зоны 103 см; у проема КПП во двор ширина 103 см. Элементы данной группы не доступны для лиц с ОВЗ (К, О, С) без помощи персонала и не соответствуют ГОСТ.	К, О, С, Г	Необходима реконструкция КПП с адаптацией проходной зоны, следует организовать помощь персонала для прохождения через КПП слепых и колясочников.	Капремонт, помощь персонала
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	№7- 10	На путях передвижения перепады высот (рельеф местности), нет тактильных	С, К,	Необходимы реконструкция благоустройство прилегающей	Капремонт

					направляющих для слепых.		территории, дооборудовать объект тактильными дорожками и организовать помощь персонала для лиц с ОВЗ.	
1.3	Лестница (наружная)	да	-	№1, 2	Лестничная площадка у КПП – 15 см высотой, 56 см длиной и 100 см шириной. У КПП со двора отсутствует лестничная площадка, перепад высот составляет 20 см. Лестничные элементы не адаптированы для лиц с ОВЗ (К, О, С) и не соответствуют ГОСТ.	К, О, С	Необходима реконструкция лестничных элементов, следует организовать помощь персонала для прохождения через КПП слепых и колясочников.	Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.4	Лестница (во дворе)	да		№15, 17	Геометрия ступеней не стандартна (длина ступенек 60 см, высота 20 см), отсутствуют разделительные поручни.	К, О, С	Необходима реконструкция лестничных элементов, следует организовать помощь персонала для прохождения через КПП слепых и колясочников.	Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.5	Автостоянка и парковка	да	-	№3, 4	Парковочное место для автотранспорта инвалидов без разметки и не соответствует ГОСТ. Остановка общественного транспорта расположена в 430 м от территории объекта и не	К, Г, О, С	Рекомендуется организовать сопровождение для колясочников, в связи с проблемой прохождения КПП. Организовать парковку для инвалидов на коляске во дворе учреждения.	Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					адаптирована для лиц с ОВЗ.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Барьеры у входа (КПП), остановка общественного транспорта не адаптирована для лиц с ОВЗ.	Все	Необходимо адаптировать вход (КПП) на территорию, определить ответственное лицо за организацию помощи персонала для лиц с ОВЗ.	Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ	-	№1-4, 15, 17	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Уровень доступности зоны №1 для всех категорий инвалидов (ДУ) – доступно условно.*

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «06» 09 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"

364043, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Лит. А	№1 6	Разная геометрия ступеней (10-19 см), поручень не соответствует ГОСТ и не имеет безопасного горизонтального завершения длиннее марша лестницы на 30 см.	Все	Установить двухуровневые поручни на стене на высоте 0,7 и 0,9 м. с безопасным горизонтальным завершение длиннее марша лестницы на 0,3 м.	Капитальный ремонт
2.1.1	Лестница (наружная)	есть	Лит. Б	№ 6	Разная геометрия ступеней (12-20 см) не соответствует ГОСТ, поручни (не двухуровневые) и не имеют безопасного горизонтального завершения длиннее марша лестницы на 30 см.	Все	Установить двухуровневые поручни на стене на высоте 0,7 и 0,9 м. с безопасным горизонтальным завершение длиннее марша лестницы на 0,3 м.	Капитальный ремонт

2.2	Пандус (наружный)	есть	Лит. Б	№6	Имеется телескопический пандус для входа в корпус Б.	К	Необходимо организовать помощь персонала для колясочников при использовании пандуса	Индивидуальное решение с ТСР.
2.2.1	Пандус (наружный)	есть	Лит. А	№1 1- 14	Угол уклона у двух пандусов превышает допустимый уровень и не соответствует ГОСТ.	К	Необходимо организовать помощь персонала для колясочников при использовании пандуса	Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Лит. А	№1 6	Размеры соответствуют. Маркирующая разметка и противоскользящее покрытие отсутствуют.	Все	Контрастно выделить края площадки и установить противоскользящие элементы.	Текущий ремонт
2.3.1	Входная площадка (перед дверью)	есть	Лит. Б	№6	Маркирующая разметка и противоскользящее покрытие отсутствуют.	Все	Контрастно выделить края площадки и установить противоскользящие элементы.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Лит. А	№1 5,1 6	Высокий дверной порог (5 см), ширина проема при открывании рабочей створки 85 см (всего 170 см), петли дверей без фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто», автодоводчик дверей без задержки закрывания (не менее 5 сек.)	Все	Установить механизм автодоводчика дверей с задержкой закрывания (не менее 5 сек.)	Индивидуальное решение с ТСР.
2.4.1	Дверь (входная)	есть	Лит. Б	№17	Высокий дверной порог (4 см), ширина проема при	Все	Установить механизм автодоводчика дверей	Индивидуальное решение с

					открывании рабочей створки 65 см (всего 130 см), петли дверей без фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто», нет автодоводчика дверей с задержкой закрывания (не менее 5 сек.)		с задержкой закрывания (не менее 5 сек.)	ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует хотя бы один из входов полностью доступный для (К, С).	Все	Обеспечение полностью доступного входа для (К, С) требует реконструкции; необходимо организовать помощь персонала для К, О, С с использованием ТСР	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	Лит. А, Б	№6, 15,16,17	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для инвалидов (ДУ) – доступно условно, необходимо организовать помощь персонала.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"
364043, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Лит. А, Б.	№21, 23,25, 26,27, 29	Проем у перехода из тамбура в коридор равен 76 см	К	Организовать помощь персонала для инвалидов на коляске	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Лит. А.	№22, 24	Ступени лестницы с разной геометрией (8-22 см), отсутствуют поручни, нет маркировки краевых ступеней	Все	Установить двухуровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3 м. Краевые	Текущий ремонт

							ступени лестницы выделить контрастным цветом	
3.2. 1	Лестница (внутри здания)	Есть	Лит. Б.	№22, 24,28	Ступени лестниц имеют разную геометрию (8-22 см). Поручень лестницы только одноуровневый и лишь с одной стороны лестницы, отсутствует безопасное горизонтальное завершение поручня длиннее марша лестницы на 30 см	Все	Установить двухуровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3 м.	Текущий ремонт
3.4	Подъемник (лестницеход)	есть	Лит. А.	№5	Имеется лестничный ступенькоход-подъемник для инвалидов-колясочников -	К	Персоналу необходимо регулярно проводить техосмотр устройства на исправность	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Двери	есть	Лит. Б	№37, 42,44, 45	Рабочая створка дверей на этажах шириной 74-80 см, пороги до 7 см.	К	Необходимо организовать помощь персонала для колясочника.	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Лит. А., Б, В	№41, 16-24	Отсутствуют визуально-тактильные пиктограммы на путях эвакуации.	Все	Предусмотреть таблички и контрастное выделение контура двери эвакуационного	Текущий ремонт

							выхода.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не определен наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения и эвакуации для инвалидов и МГН		Определить наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения и эвакуации для инвалидов и МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, С, О)	Лит. А, Б, В	№16, 21, 23-27, 29, 37, 41, 42, 44, 45,	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 ДЧ-И для категорий инвалидов (Г, У) и условно доступно для (К, С, О), необходимо организовать помощь персонала.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"

364043, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Лит. А. 1 этаж, 4, 6, 2 этаж 1, 4, 6, 7	№25 -26	Отсутствуют информационные таблички с рельефными знаками со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. Ширина полотна двери 78 см. Пороги дверей 5 см.	С, К	Установить информационные таблички, обозначающие назначения кабинетов со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м.	Текущий ремонт.
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая)	есть	Лит. В, 1 этаж, № 1	№45 ,46	Порог двери в столовую 10 см. Высота окон раздачи пищи 112 см.	К, С	Установить информационные таблички, обозначающие назначения кабинетов со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. Понизить высоту окна раздачи пищи, до 0,8 - 0,85м.	Текущий ремонт.

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	Лит. Б, В, 2, 6-16	№30 -33, 42, 44,	Отсутствуют информационные таблички с рельефными знаками со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м.	Все	Установить информационные таблички, обозначающие назначения кабинетов со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками на высоте 1,2-1,6м.		Установить информационные таблички рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками на высоте 1,2-1,6 м.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ	Лит. А, Б, В,	№25, 26, 45, 46, 30-33, 42, 44,	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны № 4 для всех категорий инвалидов и МГН доступен условно (ДУ)

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"
364043, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Лит. А, Б, 2 этаж, 5-8	№34 -36	Пространство санузла для кресла-коляски не соответствует ГОСТ. Ширина дверей только 80 см.	К, О	Обустроить универсальные кабины: обеспечить место для разворота кресла- коляски; установить кнопку вызова со шнурком	Капитальный ремонт (реконструкция), Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Размеры туалетов не соответствуют требованиям – отсутствует место для разворота кресла- коляски; отсутствуют крючки для одежды и костылей; отсутствует	Все	Необходимо провести реконструкцию хотя бы одной кабины туалета, душевой кабины и оборудовать аксессуарами для	Капитальный ремонт (реконструкция) Индивидуальное решение с ТСР.

					связь с администратором; высота порогов более 1,4см		обеспечения доступа всем категориям инвалидов	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	Лит. А, Б, 1-2 этаж	№34-36	Капитальный ремонт (с реконструкцией) Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №5 для категорий инвалидов (О,С,Г,У) и МГН доступно частично избирательно (ДЧ-И) и временно недоступно для колясочников (К) (ВНД).

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**ГБПОУ "Чеченский индустриальный техникум"
364043, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шефская, 23**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Лит. А, Б, В	№3, 4 21, 35, 36, 38, 40, 42, 44	Только вход в административ ный корпус продублирован табличкой с шрифтом Брайля	Все	Продублировать информацию об объекте табличкой с шрифтом Брайля на всех корпусах	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	Лит. А, Б, В	-	Отсутствует индукционные системы для слабослыщащи х.	Г	Необходимо создание системы аудио- сопровождения для инвалидов по слуху.	Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

6.3	Тактильные средства	есть	Лит. А, Б, В	№21, 35, 36, 38, 40, 42, 44	Недостаточно тактильно- визуальной индикации.	С	Оборудовать тактильные дорожки. Установить тактильно-визуальные знаки в местах отсутствия.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо обеспечить информационн ое сопровождение на всем пути следования инвалида до зоны целевого назначения	Все	Дооборудовать знаками и разметками отсутствующие элементы информационного сопровождения, организовать помощь персонала для ориентации на объекте	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)	Лит. А, Б, В	№3, 4, 35, 36, 38, 40, 42, 44	Текущий ремонт Капремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №6 для категорий инвалидов (К, У, О) ДЧ-И и доступно условно для (С, Г).

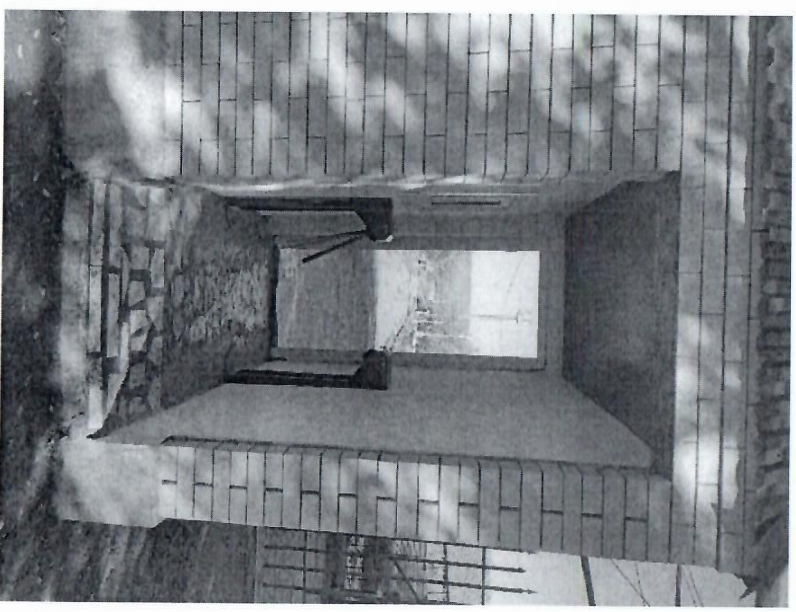


Фото №1-2. Элементы входной группы (КПП)

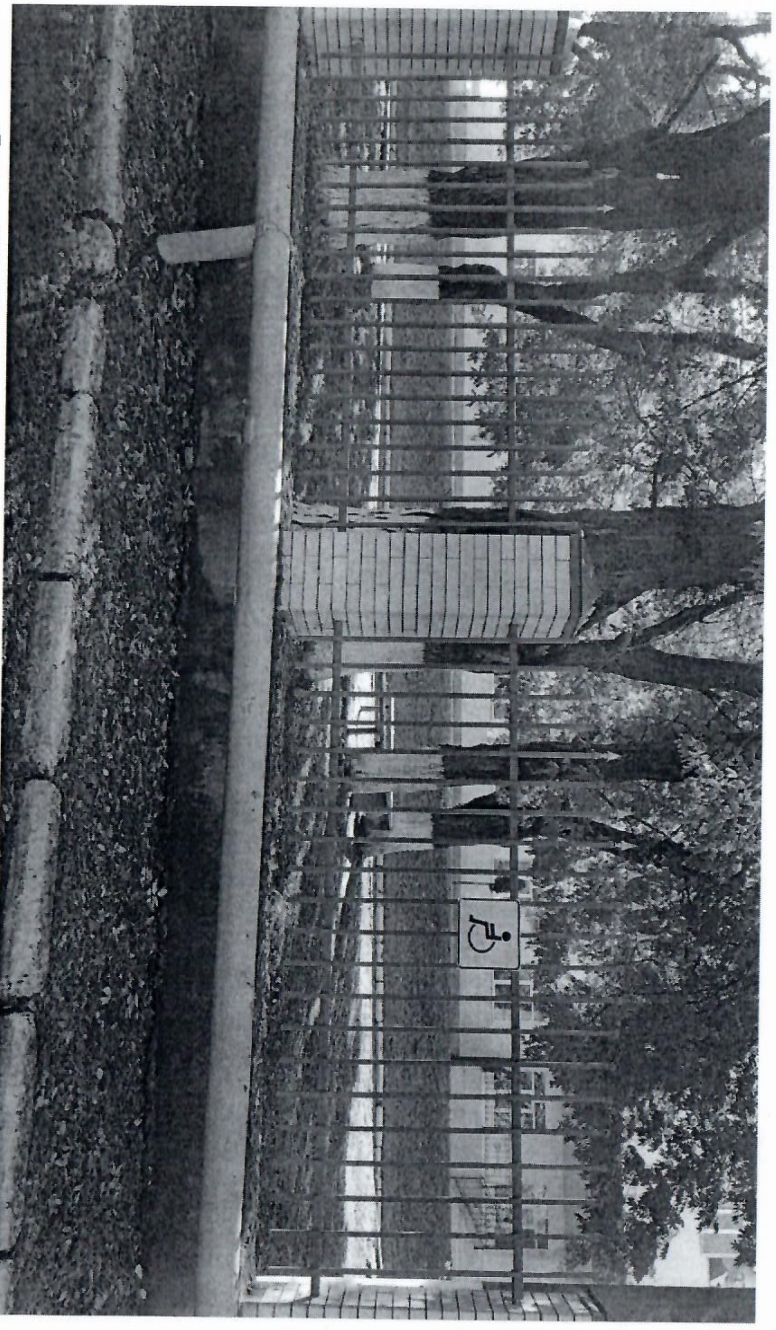


Фото №3. Парковочное место для автотранспорта инвалидов и МГН

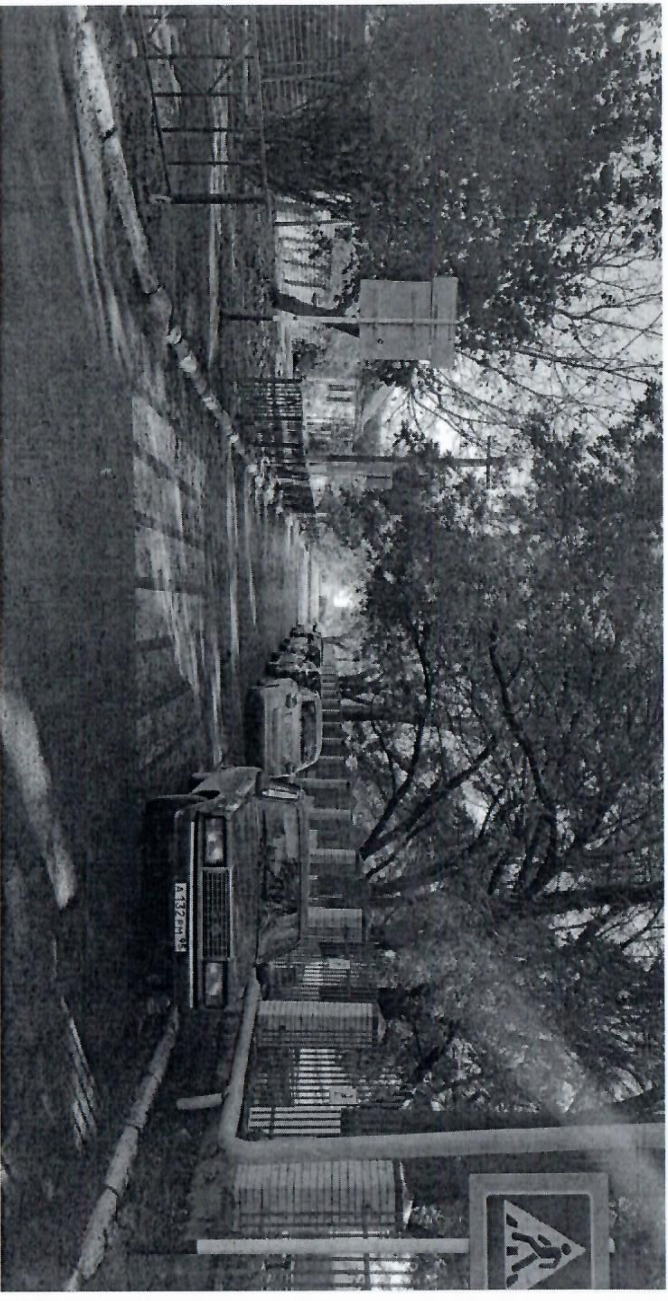


Фото №4. Пути подъезда и прилегающая к объекту территория

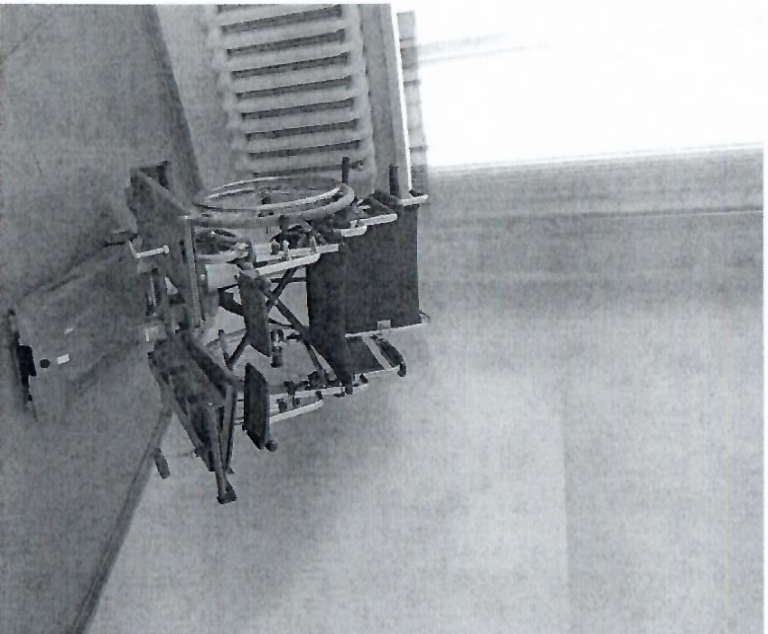


Фото 5. Дестиничный ступенькоход-подъемник для инвалидов с коляской

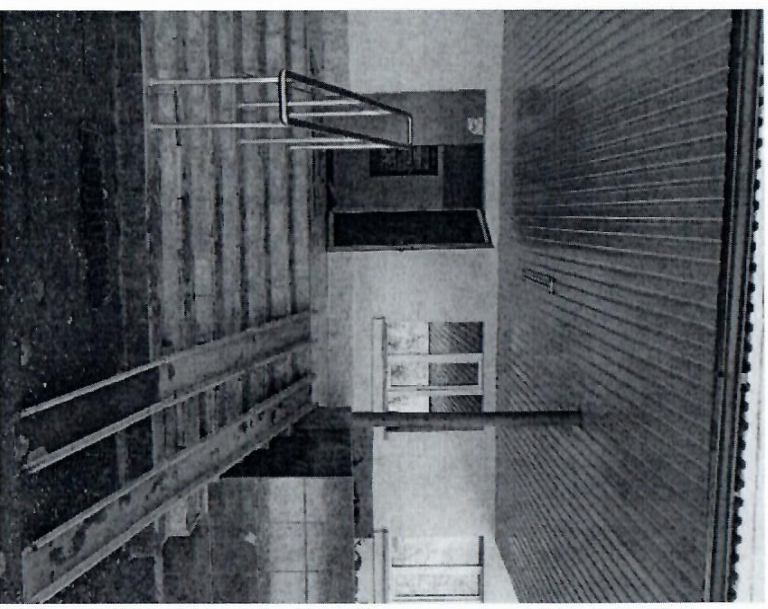


Фото 6. Телескопический пандус

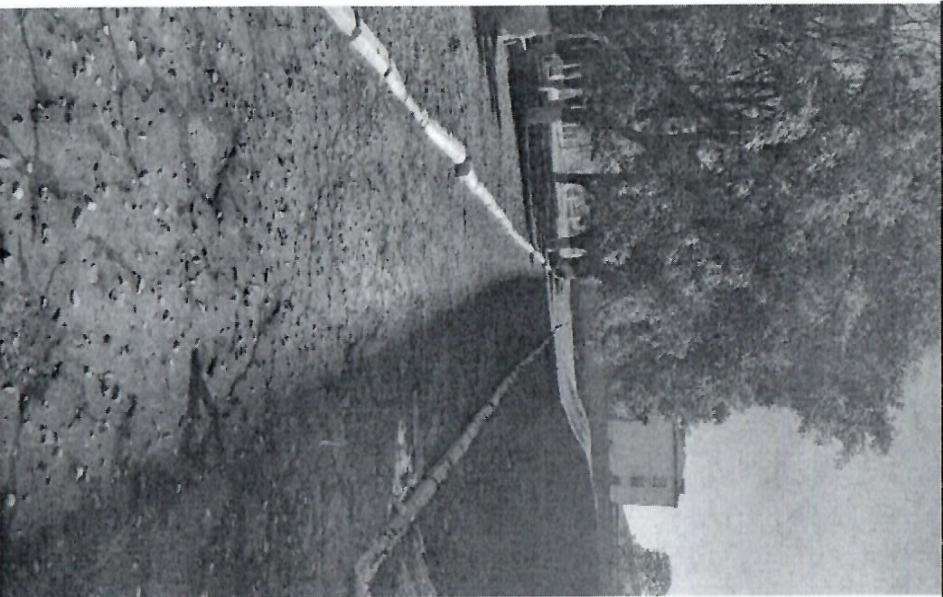


Фото 7-10. Пути передвижения на территории объекта

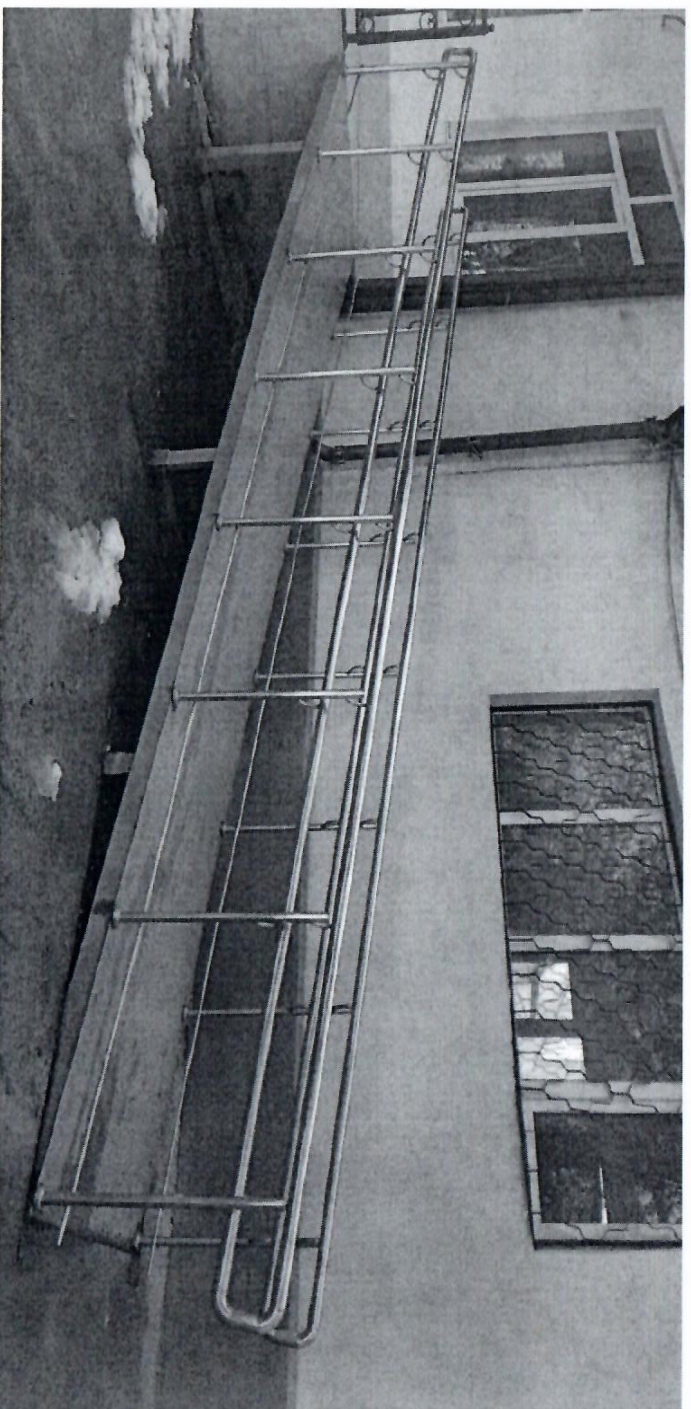
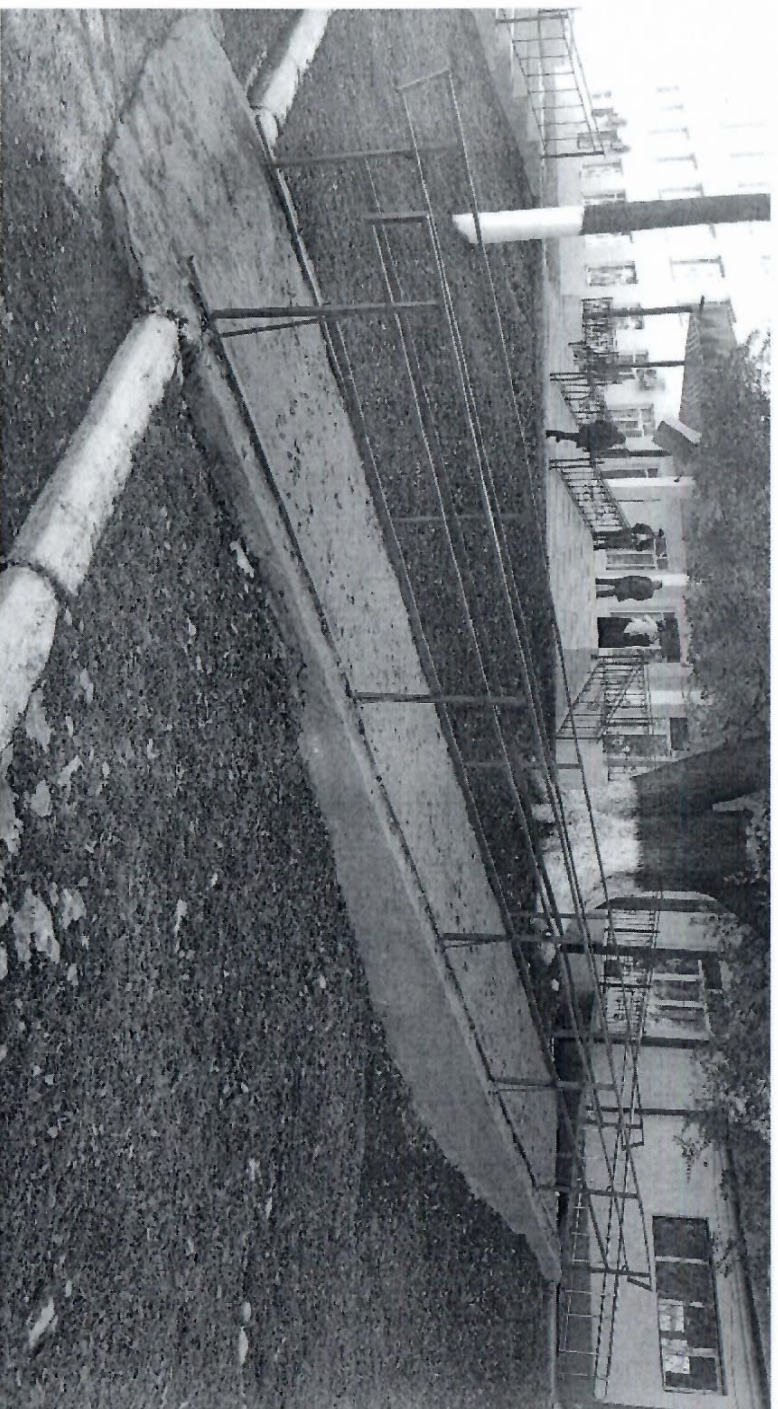


Фото 11-12. Пандус у входа в административный корпус

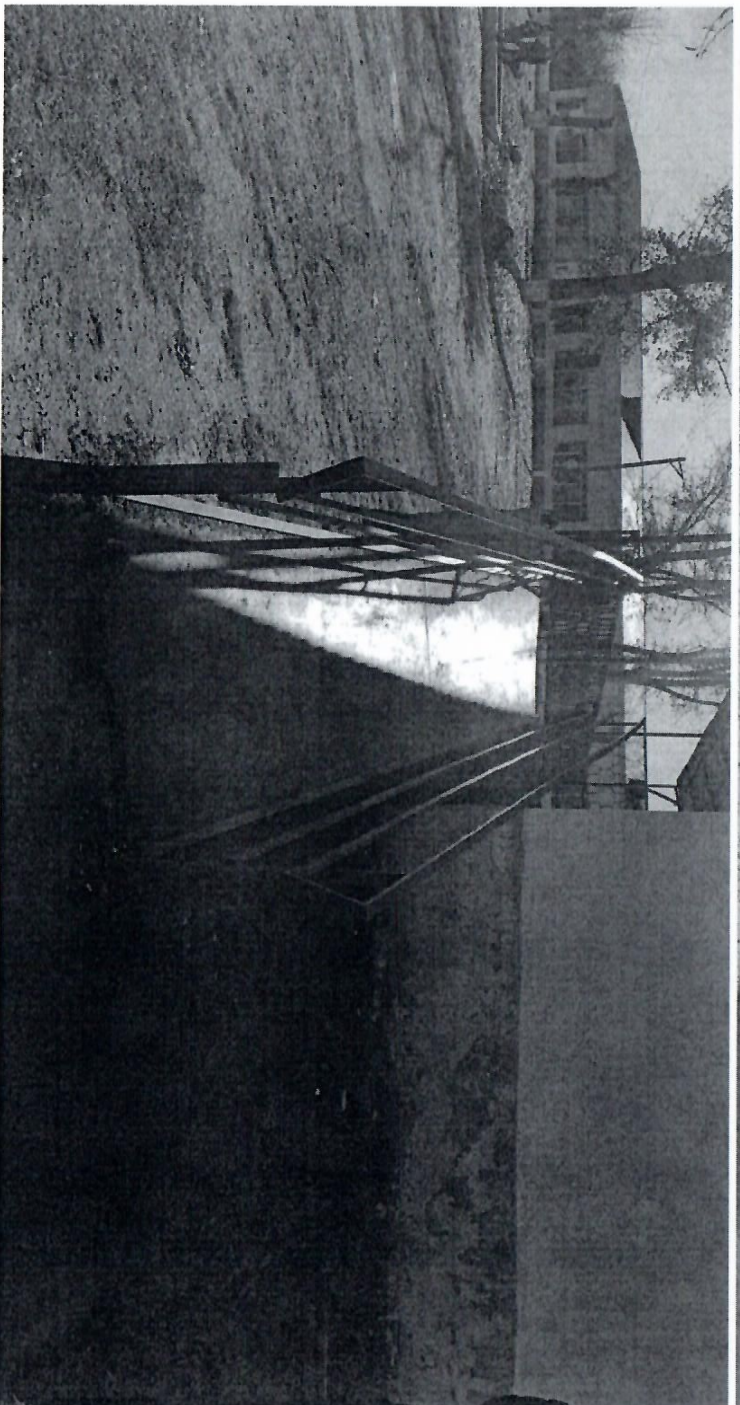
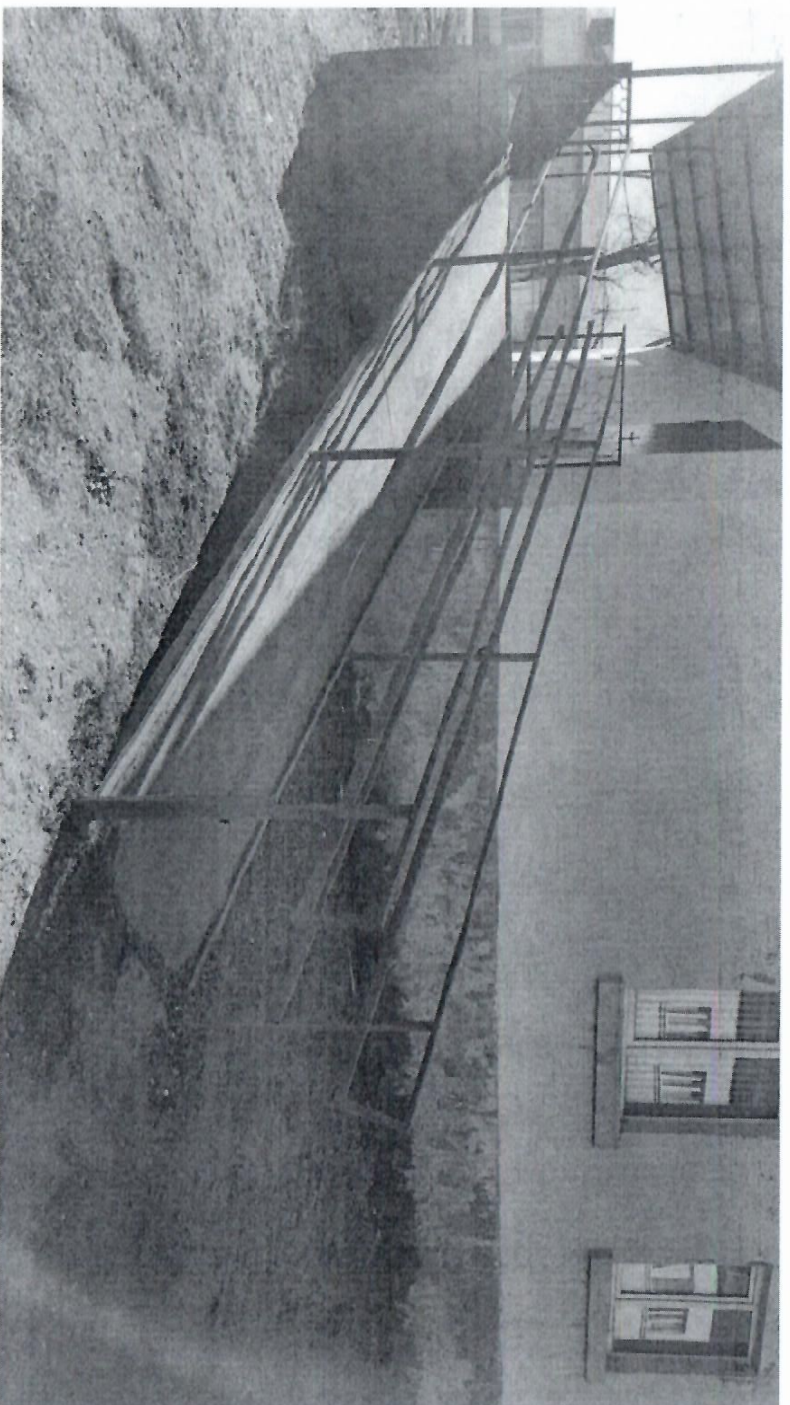


Фото 13-14. Пандус у входа в учебный корпус

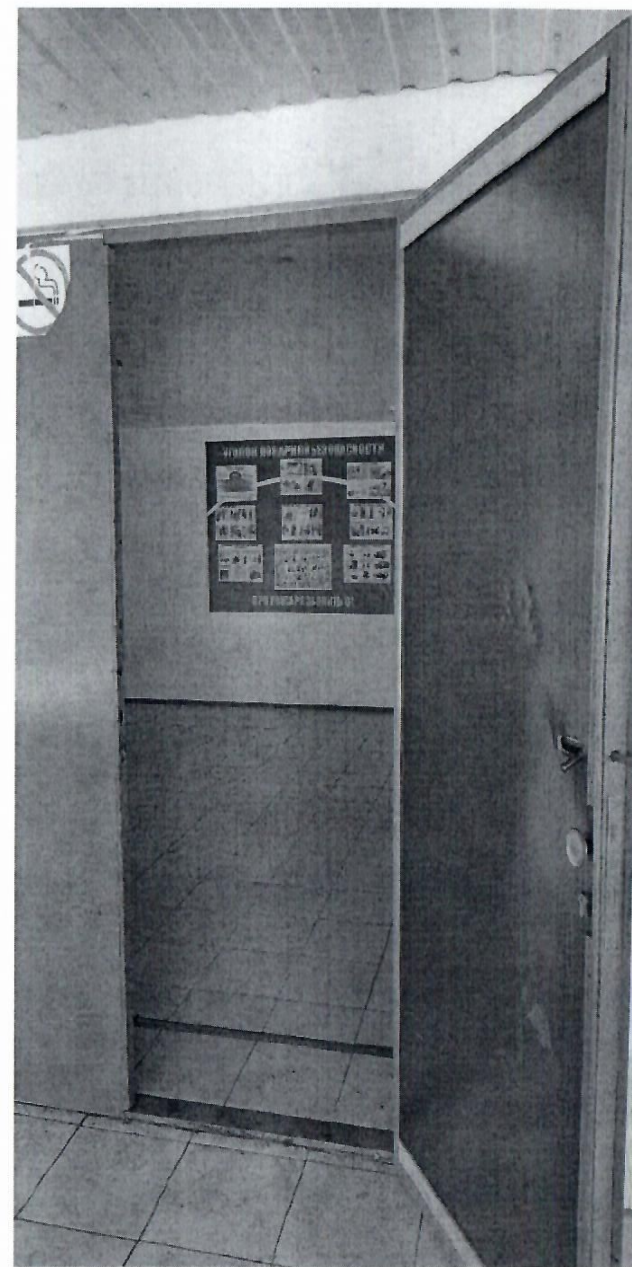


Фото 15-17. Элементы входной группы



Фото 18-20. Элементы входной группы



Фото 21-23. Пути передвижения (в том числе эвакуации) в административном здании

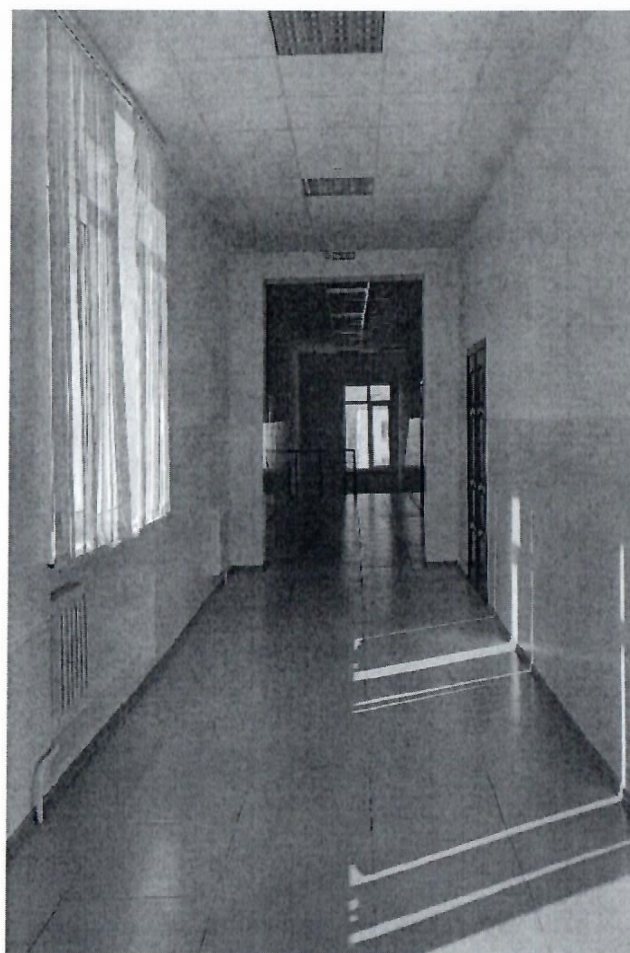
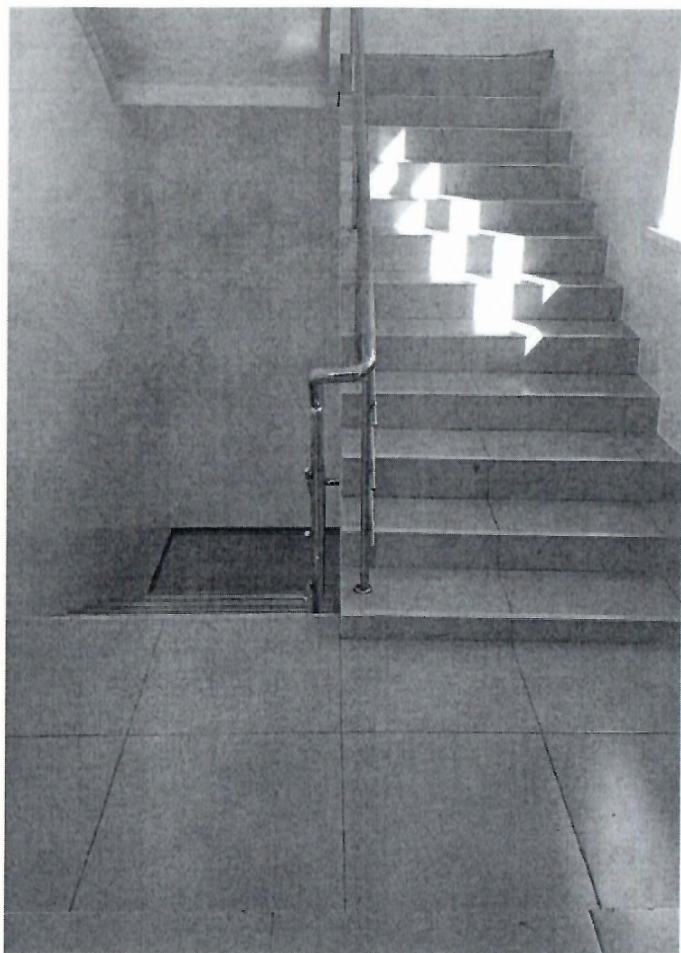


Фото 24-26. Пути передвижения (в том числе эвакуации) в административном здании

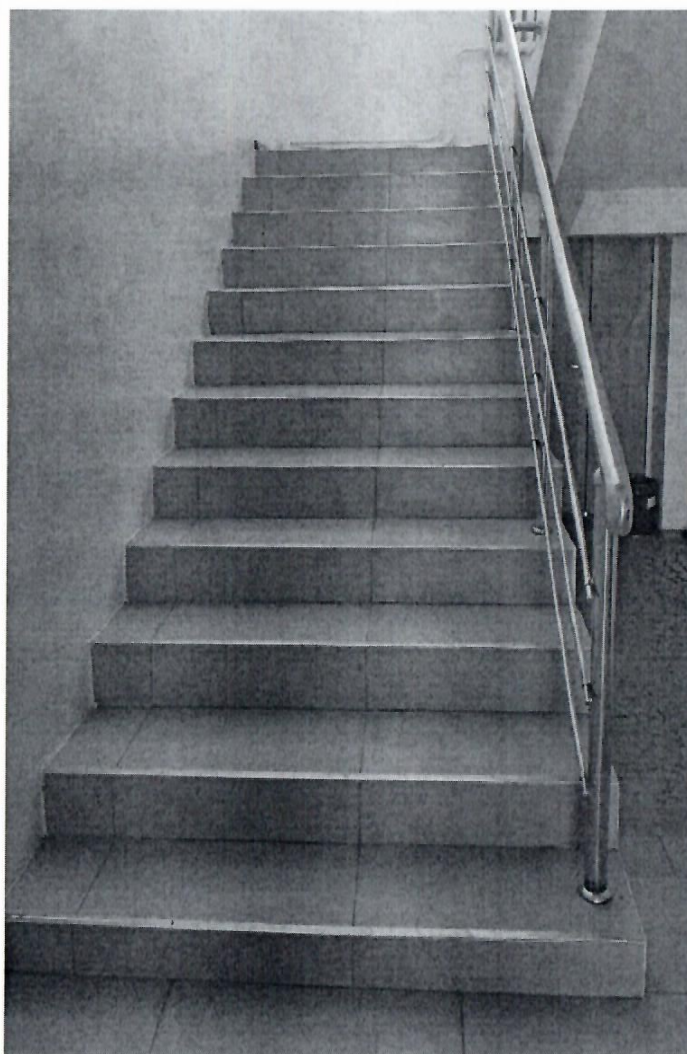
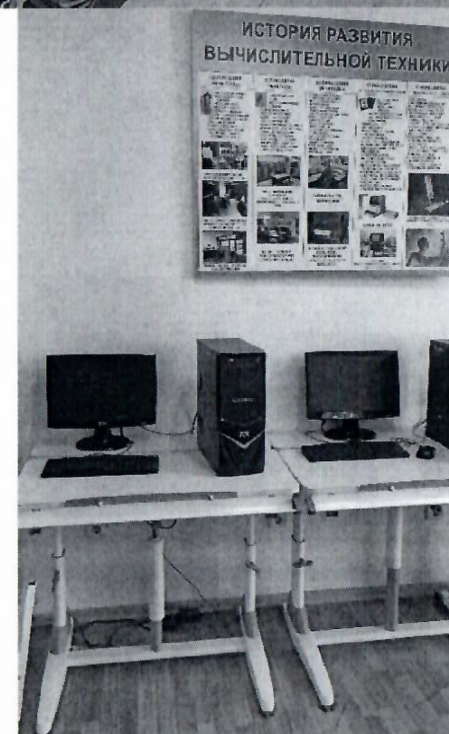
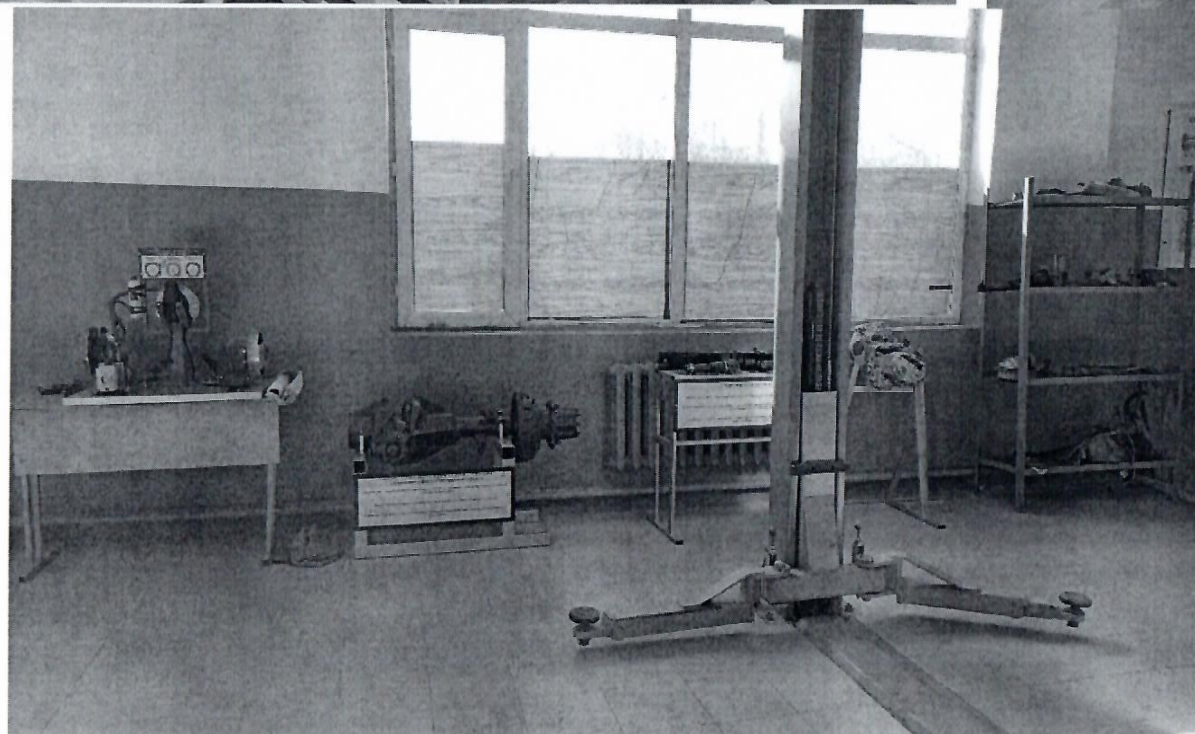
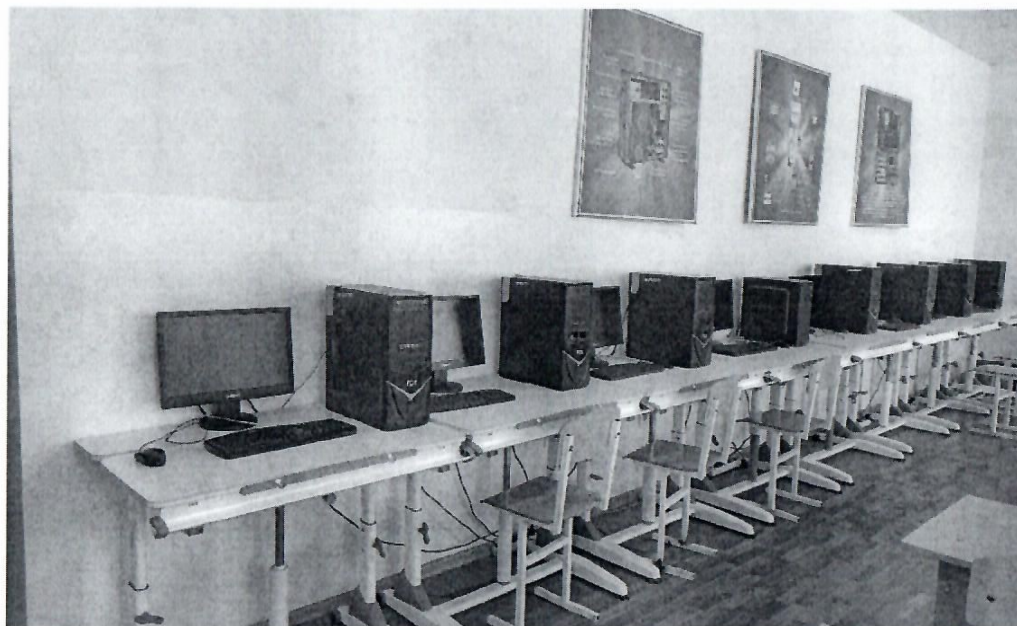


Фото 27-29. Пути передвижения (в том числе эвакуации) в административном здании



*Фото 30-33. Зона целевого назначения
(в том числе помещения для практических занятий, специализированные для инвалидов)*

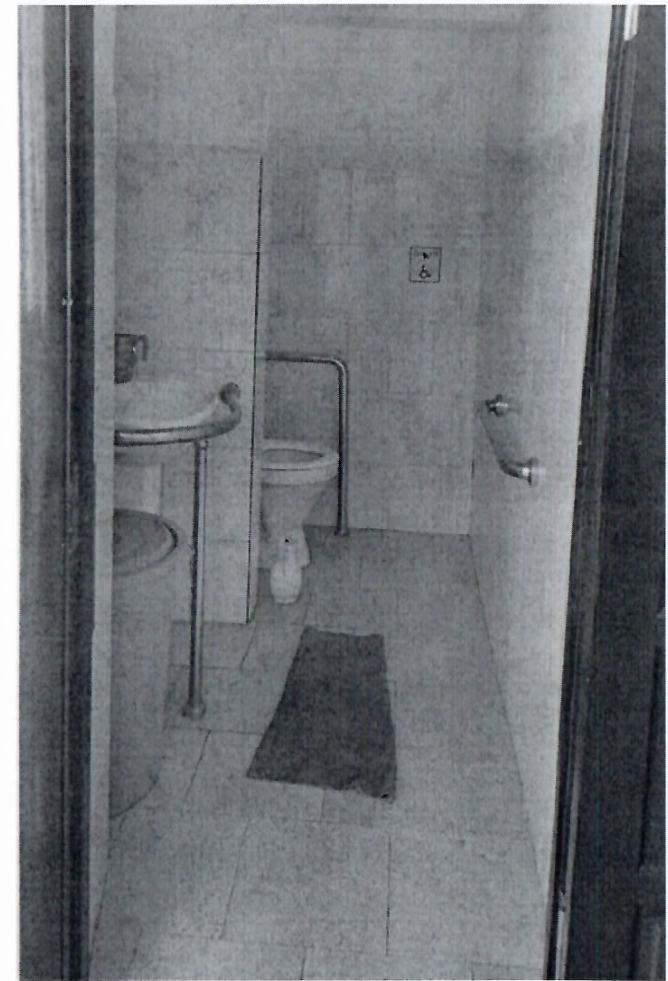


Фото 34-36. Санитарно-гигиенические помещения

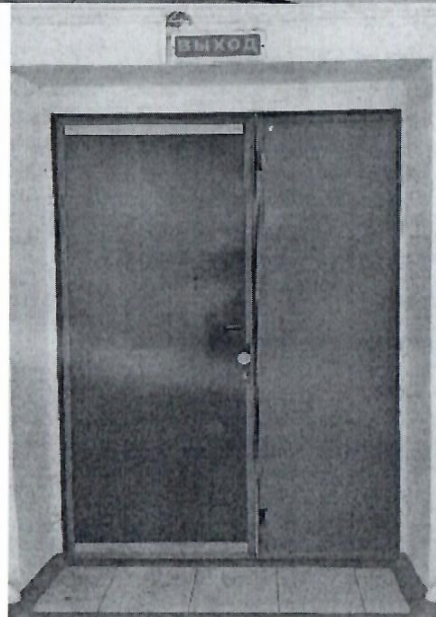
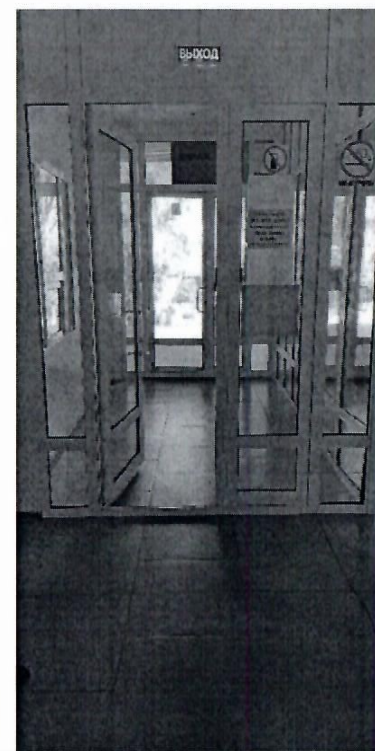


Фото 37-41. Средства информационного сопровождения и тактильно-звуковой индикации



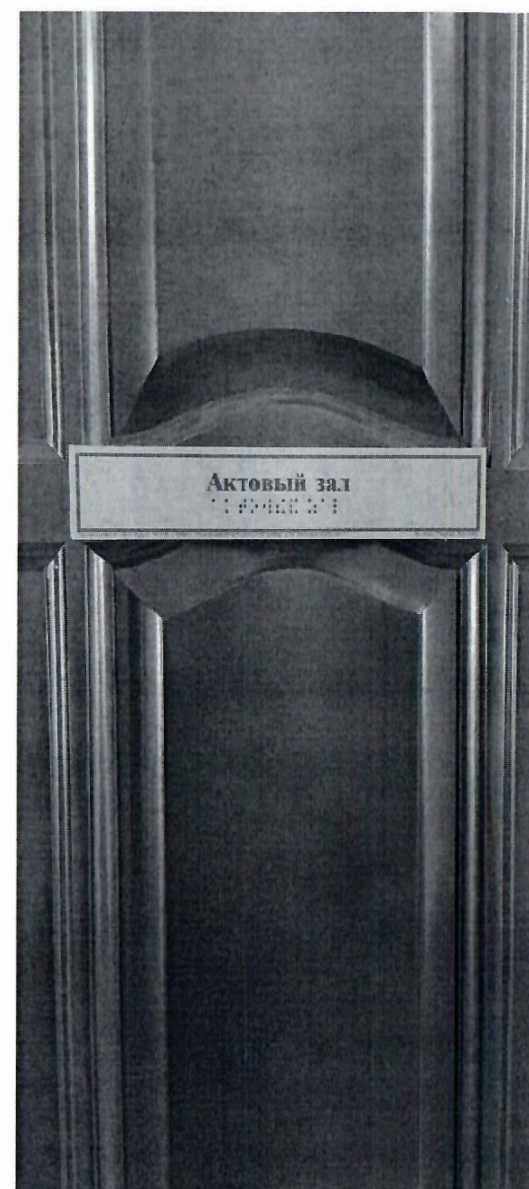


Фото 42-44. Средства информационного сопровождения и тактильно-звуковой индикации



Домо 45-46. Спортзал.

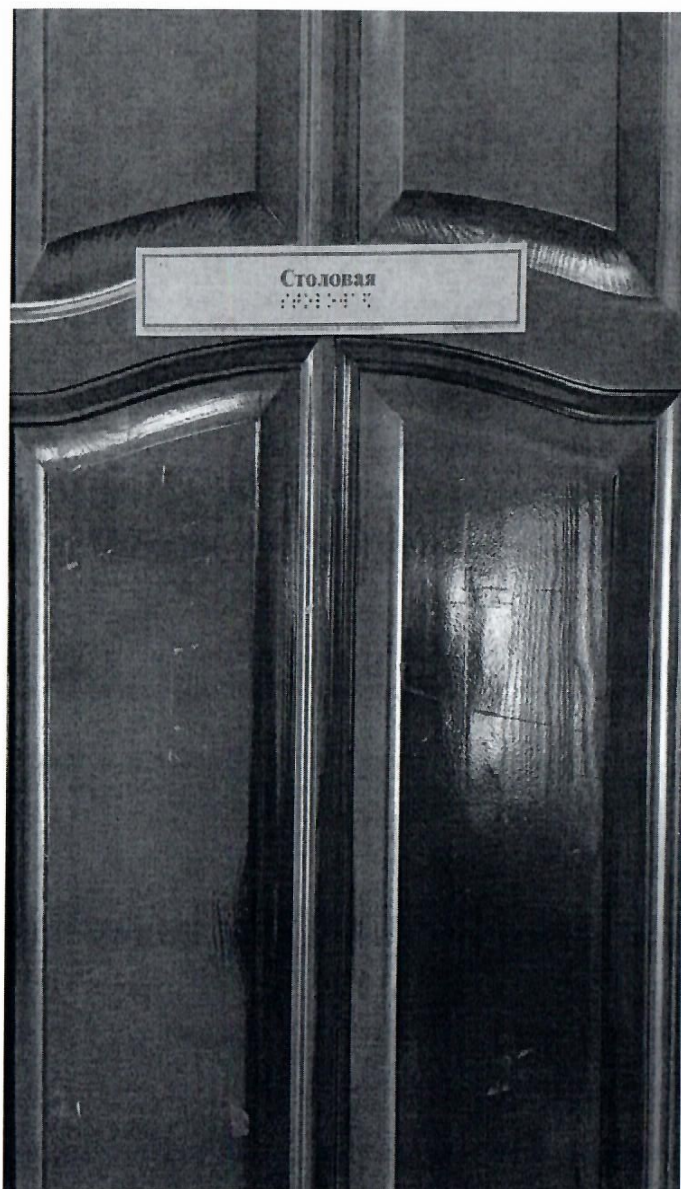

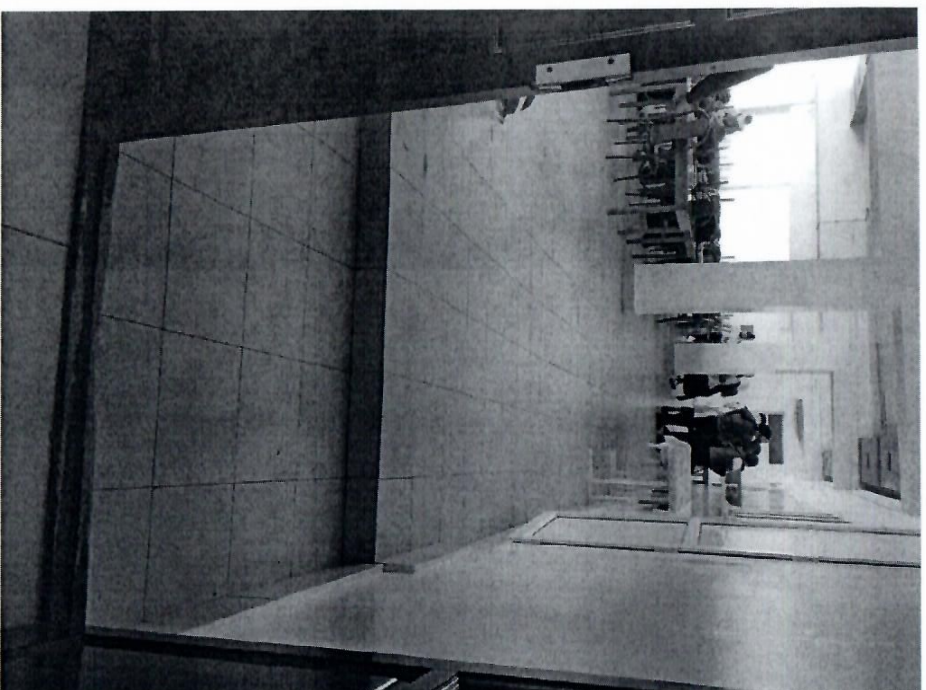